

Product name	Confidentiality level
WebUI	CONFIDENTIAL
Product version	Total 3 pages
V100R003	

# WebUI-V100R003B100D10SP00C03

## Release Notes

Prepared by 李文华

Date 2013-11-08



Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved



## 1. 合入新特性

No	Description
DTS2013110507186	【新需求】在WebUI页面上增加隐私保护的链接。
DTS2013120203384	【WEBUI新需求】小页面中添加隐私保护功能

## 2. 修改的问题

问题单号	问题描述	严重程度
DTS2013120400407	【Linux归一化_安全性】在未登录的情况下，可以直接下发接口api/wlan/wifiscanresult, api/sdcard/share-account, api/cradle/basic-info获取用户名和密码	致命
DTS2013120307804	合入V100R003最新版本的资料	提示
DTS2013120206865	【WEBUI: 资料】opera 11版本浏览器下，点击“帮助”无法进入资料查看界面	一般
DTS2013120204855	【Linux归一化_PB】新建电话本群组名，点击回车键保存后，新建多个同名的群组。	一般
DTS2013113002862	【WEBUI_USSD】在IE 7 下USSD余额查询返回值过长时，“余额”按钮不显示	一般
DTS2013112803832	【Linux归一化_配置文件】单板wifi offload配置文件中存在其他客户软银的wispr信息	一般
DTS2013120503703	【Linux归一化】根据最新MBB运营商参数，刷新autoapn.dat 数据	提示



## 3. 当前版本存在问题

问题单号	问题描述	严重程度
DTS2013022603497	【WEBUI--资料】帮助资料中关于按wps键显示wifi密码的描述错误。	提示
DTS2013020401911	【E5776S-860】 【21.103.01.01.59】 【WEB页面】 【必现】 单板连接PC使用Google（版本：22.0.1229.94）浏览器打开WEB页面点击到WLAN高级设置查看排版，WIFI自动关闭提示语“外接电源不存在的情况下”排版换行。在英语语言模式下无此问题。	提示
DTS2013020401893	【WEBUI-IE9】 【12.003.05.00.03】 打开主页，进入短信界面，点击发件箱，再点击短信设置，左侧草稿箱和发件箱同时变为空白后刷新正常。	提示
DTS2013020207701	【WEBUI-UI C03 Win 2013.1.4】 win8，阿语下，编辑短信时输入号码后，光标移到内容框编辑内容，再把光标移回号码框，会高概率出现号码框编辑不了的现象	提示
DTS2013020207680	【Linux归一化-WebUI】 部分页面：status状态栏会首先出现一个版本检测的图标，其他图标过5s以上才出现	提示
DTS2013020207670	【Web归一化_WEBUI】 【E355Hilink】：在MAC10.8系统下将光标放到状态栏里的升级版本时概率性出现提示信息不消失，再显示其他图标的提示信息会发生重叠。	提示
DTS2013013100742	【WEB归一化_UI】 【WIN8+IE10】 阿语下，分辨率为800×600时，首页冒泡提示信息显示位置有误	提示

## 备注：

问题单DTS2013112803832修改后，需要同步主线问题单：DTS2013102500875

否则，配套该WebUI版本，当WebSDK对应路径(/app/config/netplatform)下没有相应的offload\_config.xml文件时，会导致读取XML失败,影响WiFi offload基本功能

该问题单修改中主要影响的功能包括：读取字符串节点为空时的处理，确保读取字符串为空时，不会出现读取失败的情况